

IX. 調査レポートのご案内

1. 調査レポートについて

弊社では、リビルト ベーパーライザご依頼の全てのお客様へ、返却して頂きましたコア品を分解調査し、この結果をご報告しております。
 これは、社外品の使用や誤組付した場合のリスクをお伝えするとともに、ユーザー様の使用環境や使われ方を見て頂きたく、調査してまいりました。
 既に調査レポートをご覧になったお客様もおられると思いますが、改めて参考事例をご紹介します。

2. レポートの内容

リビルトコア品調査結果

2016.00.00
柳堀・隅田

1. 概要

品名:ベーパーライザ 1台 コア品 ロットN: 7701
 入手先:〇〇支社 〇〇支店様
 入手日:2016年〇月〇日

使用部品

組立状態

2. 結果

品番	構成部品					組立			
	1次 ダイヤフラム	2次 ダイヤフラム	ハキューム ダイヤフラム	1次弁	2次弁	1次 レバー高サ	2次 レバー高サ	2次弁 固定	その他
268078-P01	純正品	純正品	純正品	社外品	社外品	OK	OK	OK	2次室の大気側に多量の砂塵が堆積していた。

品番	性能					所見
	1次圧力 kPa	2次圧力 Pa	1次弁漏れ	2次弁漏れ	その他	
268078-P01	NG 圧力上昇 発生	NG 23Pa 高い	NG	OK		社外品の1次弁のゴムに亀裂が発生し、漏れていた。これにより1次圧が上昇し、オーバーリッチで再始動が出来ない等、問題があったと推測する。

注記

2次室大気側に多量の砂塵が堆積していたため、2次ダイヤフラムの作動に影響があったと推測する。
 (例えば、空燃比が不安定となり、アイドルの再現性が悪い等)

性能調査結果

所見を記載

問題箇所を写真で説明

